



| č.b. | X | Y | Z | Poznámka | | | | | |
|------|------------|-----------|--------|------------------------|--------------------------|------------|-----------|--------|------------------------------|
| 1 | 1110989.83 | 604211.23 | | obvod zatrávnění | 16 | 1111157.39 | 604149.08 | 526.10 | lom v podélném spádu |
| 2 | 1111127.93 | 604166.66 | | obvod zatrávnění | 17 | 1111184.13 | 604141.47 | 526.23 | lom v podélném spádu |
| 3 | 1111287.69 | 604118.37 | | obvod zatrávnění | 18 | 1111205.67 | 604135.33 | 526.60 | lom v podélném spádu |
| 4 | 1111372.89 | 604130.87 | | obvod zatrávnění | 19 | 1111218.16 | 604131.77 | 526.58 | lom ve směrovém vedení |
| 5 | 1111368.25 | 604111.25 | | obvod zatrávnění | 20 | 1111234.54 | 604126.47 | 526.55 | lom v podélném spádu |
| 6 | 1111287.39 | 604099.95 | | obvod zatrávnění | 21 | 1111266.19 | 604116.23 | 526.16 | začátek oblouku |
| 7 | 1111214.55 | 604120.55 | | obvod zatrávnění | 22 | 1111287.72 | 604111.98 | 525.91 | vrchol oblouku a podélný lom |
| 8 | 1111141.64 | 604140.92 | | obvod zatrávnění | 23 | 1111299.25 | 604111.80 | 525.89 | lom v podélném spádu |
| 9 | 1111104.35 | 604153.81 | | obvod zatrávnění | 24 | 1111309.64 | 604112.86 | 525.98 | konec oblouku |
| 10 | 1110977.02 | 604197.35 | | obvod zatrávnění | 25 | 1111316.99 | 604114.06 | 526.05 | lom v podélném spádu |
| 11 | 1110982.63 | 604205.61 | 524.43 | začátek úseku | 26 | 1111346.03 | 604118.68 | 526.70 | lom v podélném spádu |
| 12 | 1110998.56 | 604202.34 | 524.57 | lom ve směrovém vedení | 27 | 1111366.91 | 604122.01 | 527.29 | lom v podélném spádu |
| 13 | 1111013.37 | 604197.32 | 524.71 | lom v podélném spádu | 28 | 1111367.92 | 604122.18 | 527.83 | konec úseku |
| 14 | 1111103.42 | 604166.74 | 525.23 | lom v podélném spádu | Souřadný systém JTSK | | | | |
| 15 | 1111145.20 | 604152.56 | 525.90 | lom ve směrovém vedení | Výškový systém Balt p.v. | | | | |



| | | | |
|--|--|----------------------|-----------------------|
|  NDC on s. r. o. Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, Česká republika | | | |
| Výrazovci: | Ing. Hana Hadrboľcová | Vedúci projektu | Ing. Pavel Ibl |
| Kreslí: | Ing. Hana Hadrboľcová | Odpovedný projektant | Ing. Ladislav Němeček |
| Investor: | Státní pozemkový úřad ČR, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj Pobočka Svitavy, Mlýnský Horáckové 373/10, 568 02 Svitavy | | |
| Služba: | Protierozní opatření PEO 1, PEO 2, PEO 3, PEO 6 v k.ú. Lavičné | | |
| Část: | D. Dokumentace objektů | Formát: | 2 A4 |
| Objekt: | SO 03 – Zásakovací průleh PEO 3 | Stupeň: | DSP/DPS |
| Obsah: | Výtyčovací plán | Měřítko: | 1:1000 |
| | | Datum: | 03/2014 |
| | | Číslo zakázky: | 304/14 |
| | | Číslo výkresu: | D.3.6. |

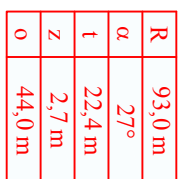