


KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	Neplachovice
DRUH POZEMKU	ostatní plocha

Podélný profil VC11


měř. 1:1000/100

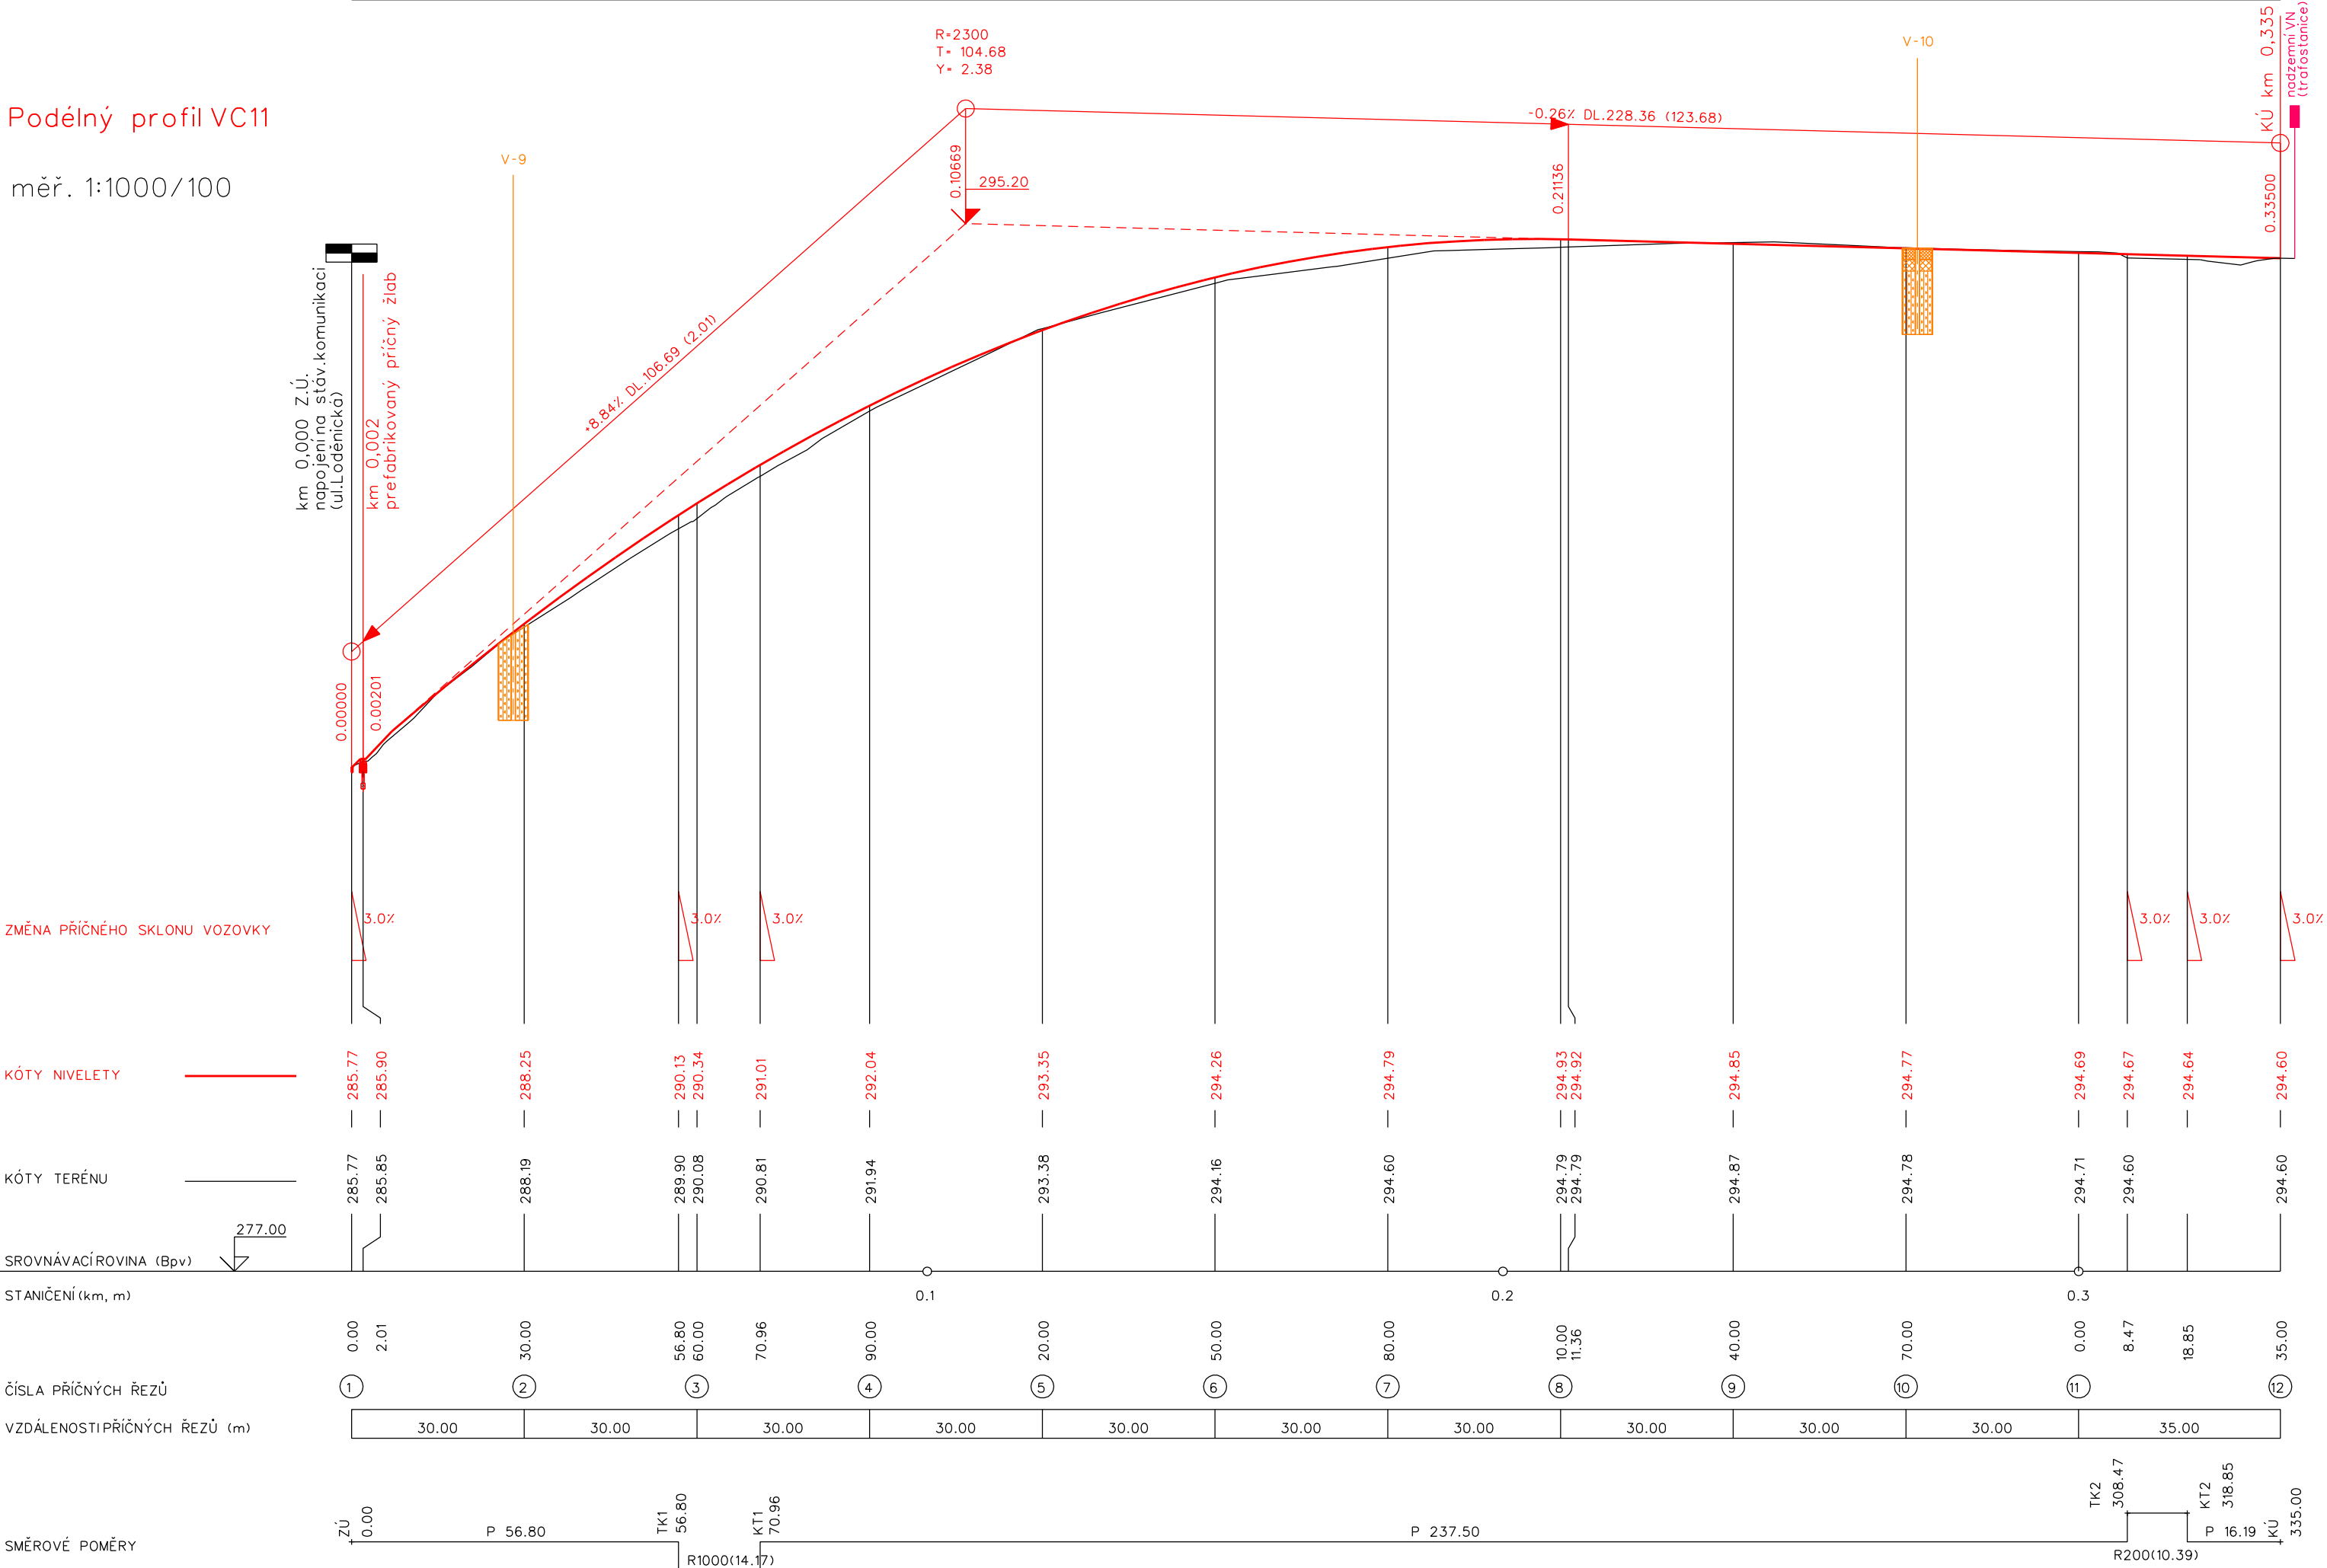

Vrtané sondy:

V-9	0,00	0,00-0,50	Hlína sprašová, prachovitá, jílovitá, tuhá až pevná (svrchu 30 cm zmrzlá), se vtroušenými střípky a úlomky cihel
	0,50-1,30		Hlína sprašová, prachovitá, jílovitá, polotuhá/tuhá až měkká, světle hnědá
	1,30-1,50		Hlína sprašová, prachovitá, jílovitá, tuhá až pevná, světle hnědá
V-10	0,00	0,00-0,20	Konstrukce vozovky - zhutněný asfaltový recyklát + úlomky kamene
	0,20-0,40		Navázka (součást komunikace) - písek s kameny
	0,40-1,00		Hlína sprašová, prachovitá, tuhá až pevná, světle hnědá, svrchu hnědo tmavě šedá
1,50		1,00-1,50	Hlína sprašová, jílovitá, tuhá, světle hnědá

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

Vypracoval	Zodp.projektant	Hl.ing.projektu	Vedoucí střediska	 AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika	
Ing. Pihák Václav	Ing. Pihák Václav	Ing. Skácel Miroslav	Ing. Vaculín O., Ph.D.		
Místo stavby	k.ú. Neplachovice	Kraj	Moravskoslezský	Počet formátů	3 A4
Investor	ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro MK, pobočka Opava	Datum	05/2019	Stupeň	DSP+DPS
Akce - objekt	SO 02 Realizace prvků společných zařízení KoPÚ Neplachovice	Zakázkové číslo	2864/060	Archivní číslo	2864
Příloha	Podélný profil PC VC11	Měřítko	1:1000/100	Číslo výkresu	C.2.2.2